


# MR 2x5

## 雙直流馬達控制模組

版本: V2.0

**產品介紹:** 利基 MR 2x5 模組可以達到透過簡易的指令設定，同時自由操控兩顆直流馬達的需求。可以隨時動態的更改馬達轉速，並取得馬達現在的狀態包含轉速或是方向，也可以透過指令取得電流值。

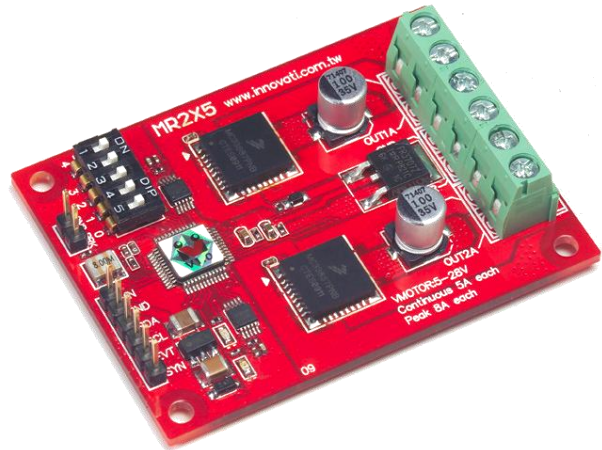


### 應用方向:

- 控制馬達趨動，設定模型車的前進與後退，經由速度差設定，能做出轉向變化。
- 分別控制不同向的馬達，操作物體能向前後與左右移動，如控制機械手臂。
- 可以直接加上小風扇，並操作風量強度。
- 監控馬達電流，設定過電流中斷馬達動作。

### 產品特色:

- 可以同時對兩個馬達模組設定命令的執行。
- 可提供範圍 $\pm 5A$  的連續輸出電流。(Peak 可達 $\pm 7.8A$ )
- 正常工作輸入電壓最高可接受至 28 V。(降低效能狀態可以承受至 40V)
- 內部最高 PWM 電流控制頻率可達 8k Hz。
- 提供過熱自動斷電保護( $\sim 175^{\circ}C$ )。
- 提供過載電流保護。
- 透過 Brake 指令可以快速停止馬達的動作。
- 可提供達 256 階轉速變換。
- 執行指令能讓兩個馬達同時做出不同向不同速的操作。
- 透過指令可輕鬆取得現在馬達轉速或轉向的設定。
- 提供電流讀取指令，並能設定電流過大時的馬達停止機制。
- 可透過 cmdBUS 方式，下達指令。

**連接方式:** 直接將 ID 開關撥至欲設定的編號, 再將 cmdBus 連接至 Arminno 上對應的腳位, 就可透過 Arminno 執行操作。想要操作的直流馬達請如下圖腳位, 連接至對應的 OUT1AB 與 OUT2AB 輸入接腳, 並將下圖模組右方 VMOTOR 與 GND 腳位, 分別連接至馬達所需要的電源, 連接時須注意電壓的方向性。圖左方有一個停止按鈕連接示意, 如果需要增加外部的停止按鈕, 就可如圖連接一個按鈕, 一端接到按鈕停止輸入點, 另一端接到地端。

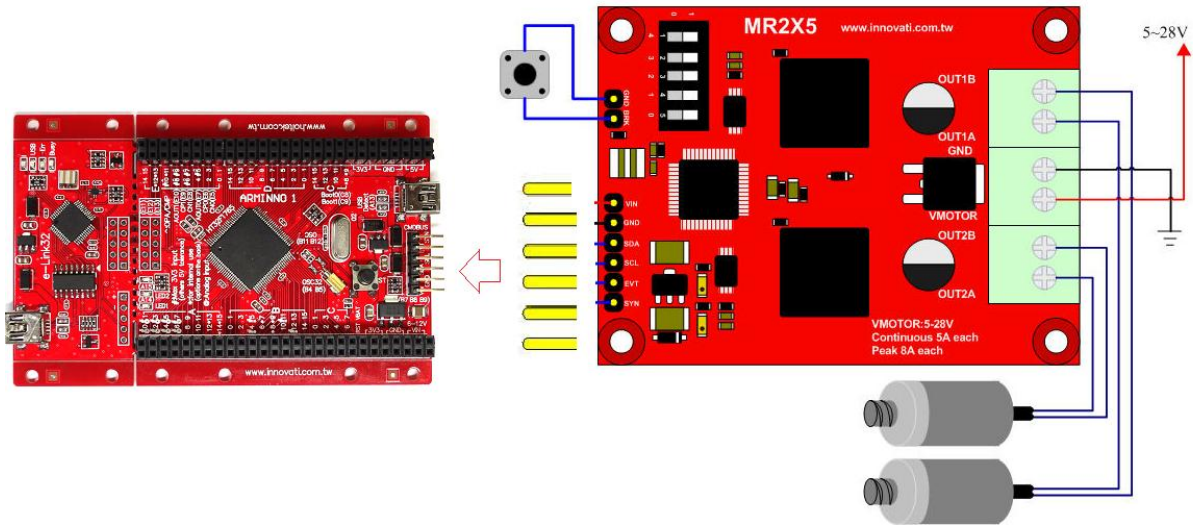

產品規格:

停止按鈕連接腳位。將BRK腳位外接一個按鈕，並將按鈕另一端與地端連接，當按鈕按下，就會停止馬達的動作。

模組編號設定開關，由右至左以二進制設定模組的模組編號，編號可以讓BASIC Commander操控時，判斷想要控制的模組。

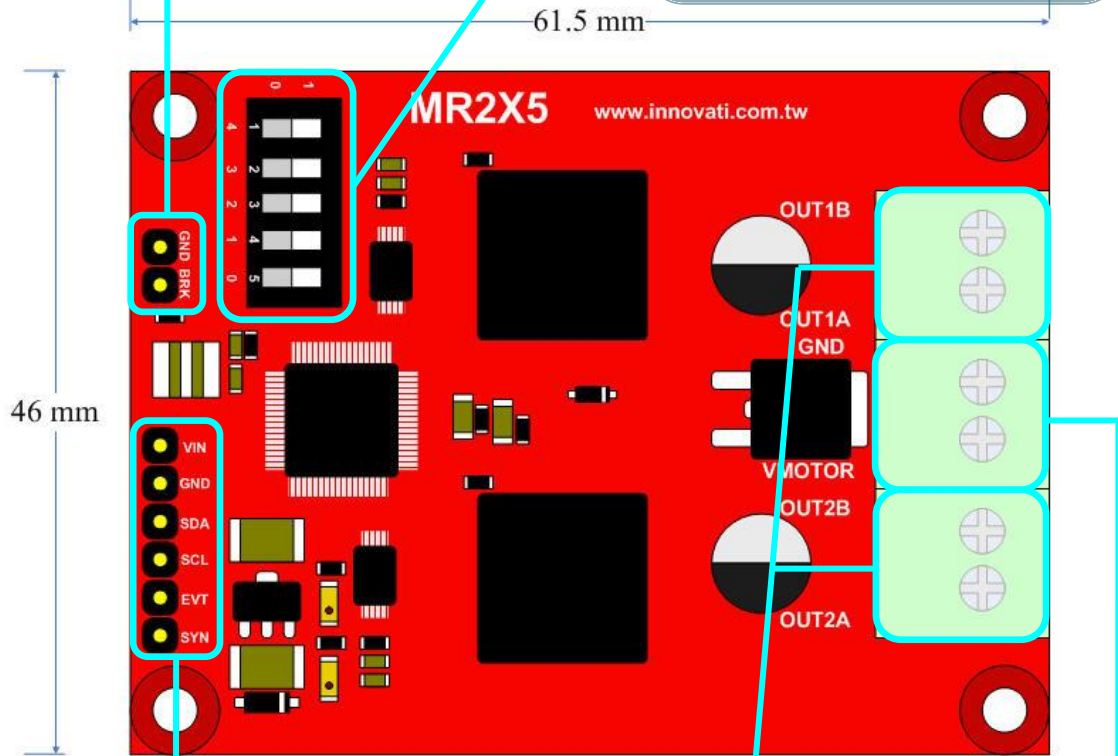


圖 1: 模組腳位與開關介紹

cmdBUS接腳，將此處腳位與Arminno對應腳位相接，即可透過Arminno操控Motor模組(連接時請注意腳位對應，將VIN對接Arminno上的VIN腳位，若是腳位錯誤可能造成模組損毀)

馬達連接孔位，OUT1A與OUT1B請與要控制的第一組馬達連接，OUT2A與OUT2B，則與第二組要控制的馬達相接。

馬達模組電源連接孔位。請將提供馬達電源的接線接到此處。

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
		V <sub>DD</sub>	Conditions				
I <sub>DD</sub>	Operating Current	7.5	No Load	—	14.7	—	mA
f <sub>pwm</sub>	PWM Output frequency	—	—	—	8K	—	Hz

表 1: 工作電流特性 (於 25 °C 之環境)


Test Condition:  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  ,  $V_M=30\text{V}$

Characteristic	Symbol	Limits			
		Min.	Typ.	Max.	Units
Operating Voltage Range	$V_+$	5	-	28	V
Output ON-Resistance $5.0\text{ V} \leq V_+ \leq 28\text{ V}, T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $8.0\text{ V} \leq V_+ \leq 28\text{ V}, T_J = 150^{\circ}\text{C}$ $5.0\text{ V} \leq V_+ \leq 8\text{ V}, T_J = 150^{\circ}\text{C}$	$R_{DS(ON)}$	-	120	-	m $\Omega$
		-	-	225	
		-	-	300	
Active Current Limiting Threshold (via Internal Constant OFF-Time PWM) on Low-Side MOSFETs	$I_{LIM}$	5.2	6.5	7.8	A
High-Side Short Circuit Detection Threshold	$I_{SCH}$	11	-	-	A
Low-Side Short Circuit Detection Threshold	$I_{SCL}$	8.0	-	-	A
Leaking Current $V_{OUT} = V_+$ $V_{OUT} = \text{Ground}$	$I_{OUT(LEAK)}$	-	100	200	$\mu\text{ A}$
		-	30	60	
Output MOSFET Body Diode Forward Voltage Drop $I_{OUT} = 3.0\text{ A}$	$V_F$	-	-	2.0	V
Thermal Shutdown Temp.	$T_{LIM}$	175	-	225	$^{\circ}\text{C}$
Thermal Shutdown Hysteresis.	$T_{HYS}$	10	-	30	$^{\circ}\text{C}$

表 2: 馬達相關電氣特性

過熱保護動作: 過熱保護電路在感測到驅動 IC 內部溫度到達  $175^{\circ}\text{C}$  時, 將自動斷路, 此時馬達即停止動作, 當溫度下降約  $15^{\circ}\text{C}$  後, 保護電路自動回復導通, 馬達就繼續先前的動作。

電流限流保護動作: 請參照下圖, 在 H-bridge 開始輸出時, 電流隨著馬達轉動增加, 當電流值超過  $6.5\text{A}$  (如下圖 Typical Current Limit Threshold), 就會停止 H-bridge 的輸出, 直到內部震盪器下一個時脈傳送, 又會開始電流的傳送, 如此反覆, 電流會被固定在如圖的範圍內。

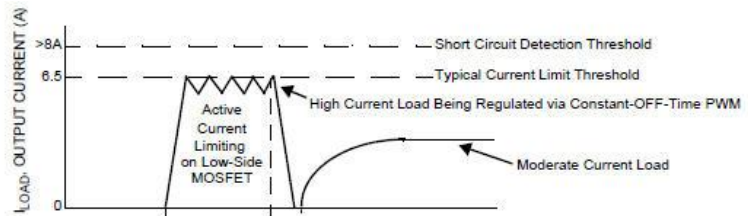

### 操作注意事項:

馬達模組提供兩組馬達連接腳位, 請確認所連接的馬達為直流馬達。

模組操作溫度  $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$  (馬達之操作溫度請另行確認)

模組儲存溫度  $-50^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

指令格式	指令功能
馬達加速相關指令	
<b>BackwardA(uint8_t DutyCycle)</b>	命令 A，B 或 A 與 B 馬達進行向後轉的動作，並且根據 <i>DutyCycle</i> 所給的值，決定馬達的轉速，請輸入 0~255 之間的整數值( <i>DutyCycle</i> 值越高，轉速越快)
<b>BackwardB(uint8_t DutyCycle)</b>	
<b>ForwardA(uint8_t DutyCycle)</b>	命令 A，B 或 A 與 B 馬達進行向前轉的動作，並且根據 <i>DutyCycle</i> 所給的值，決定馬達的轉速，請輸入 0~255 之間的整數值( <i>DutyCycle</i> 值越高，轉速越快)
<b>ForwardB(uint8_t DutyCycle)</b>	
馬達停止相關指令	
<b>BrakeA(void)</b>	快速停止 A，B 或 A 與 B 馬達模組的動作
<b>BrakeB(void)</b>	
<b>BrakeDual(void)</b>	
<b>StopA(void)</b>	停止 A，B 或 A 與 B 馬達模組的動作
<b>StopB(void)</b>	
<b>StopDual(void)</b>	
設定與狀態相關指令	
<b>SetVelAB(uint16_t DutyCycleA, uint16_t DutyCycleB)</b>	以 <i>DutyCycle</i> 設定 A，B 或 A 與 B 馬達模組的轉速，請輸入 0~255 之間的整數值 ( <i>DutyCycle</i> 值越高，轉速越快)
<b>GetCurr(uint16_t&amp; CurrA, uint16_t&amp; CurrB)</b>	將 A 與 B 馬達的電流值，分別存於 <i>CurrA</i> 與 <i>CurrB</i> 參數中， <i>CurrA</i> 與 <i>CurrB</i> 會回傳 0~1023 間的整數值 *3
<b>SetCurrMode(uint8_t Mode, uint8_t Time, uint16_t Curr)</b>	以 <i>Mode</i> 設定電流超過時的中斷模式，以 <i>Time</i> 設定啟動該模式，過大電流要維持的時間，以 <i>Curr</i> 設定電流的限制值 有下列四種模式可供設定 0: 關閉電流控制 1: 啟動電流監控，並在超過設定電流值時，回傳 Event 2: 啟動電流監控，並在超過設定電流值時，回傳 Event，並自動對所有馬達執行 Stop 動作 3: 啟動電流監控，並在超過設定電流值時，回傳 Event，並自動對所有馬達執行 Brake 動作 <i>Time</i> 可以輸入 0~255 間的整數，以 100 ms 為單位 <i>Curr</i> 可以輸入 0~1023 間的整數 <i>Mode</i> 預設為 0
停止按鈕相關指令 *1	
<b>ClrBrakeButStatus(void)</b>	將停止按鈕的狀態值清除為 0，在按下停止按鈕後，如果沒有執行清除，就無法重新啟動馬達動作

<b>uint8_t bStatus = GetBrakeButStatus(void)</b>	回傳停止按鈕現在的狀態 <b>bStatus</b> 0: 沒有按下停止按鈕 1: 停止按鈕被按下，還未執行清除的動作
<b>錯誤狀態檢測相關指令 *2</b>	
<b>EnFaultStop(void)</b>	啟動錯誤停止機制，當錯誤狀態產生，就會自動停止馬達轉動，並且在執行清除錯誤狀態指令前，無法執行啟動馬達等相關指令，預設為不啟動
<b>DisFaultStop(void)</b>	關閉錯誤停止機制，當錯誤狀態產生，系統會自動進行錯誤狀態排除，並繼續馬達的轉動，但若有啟動錯誤事件提醒，仍會回傳錯誤提醒事件，預設為關閉錯誤停止機制
<b>uint8_t bStatus = GetFaultStatus(void)</b>	取得錯誤狀態儲存於 <b>bStatus</b> 中，在關閉錯誤停止機制下，錯誤狀態會被自動清除為 0，並繼續原先設定的馬達轉動，但若是啟動錯誤停止機制下，一旦有錯誤產生，回傳的錯誤狀態在沒有執行清除動作前，都會維持為 1，此時無法執行轉動馬達的動作
<b>ClrFaultStatus(void)</b>	清除錯誤停止機制的停止狀態，在啟動錯誤停止機制下，一旦發生錯誤狀態，就必須執行此指令，才能重新啟動馬達的轉動
<b>RestoreStatus(void)</b>	回復錯誤狀態發生時的各個設定值

\*1 停止按鈕相關指令，需要在外部加裝停止按鈕後，才能產生效果

\*2 錯誤狀態只有在馬達轉速設定超過 2 時，才會產生相關的錯誤提醒動作

\*3 回傳值是馬達電流分流轉換出的數位轉換電壓值，分流為總電流的 1/375，再經過 220Ω 電阻值產生的電壓

範例程式:

```
#include "arminno.h"
```

```
MR2X5 myMotor(0); // 設定模組編號為 0
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
while(1)
```

```
{
```

```
myMotor.StopB();
```

```
myMotor.ForwardA(200); // 讓馬達以 200 的速度向前轉動
```

```
Pause(30000);
```

```
myMotor.StopA(); // 停止馬達轉動
```

```
Pause(30000);
```

































```
myMotor.BackwardA(200); // 讓馬達以 200 的速度向後轉動
```

```
Pause(30000);  
myMotor.StopA();  
myMotor.ForwardB(200);           // 讓馬達以 200 的速度向前轉動  
Pause(30000);  
myMotor.StopB();               // 停止馬達轉動  
Pause(30000);  
myMotor.BackwardB(200);       // 讓馬達以 200 的速度向後轉動  
Pause(30000);  
}  
}
```

# 附錄

1. 已知問題:

2. 模組編號開關對應編號表:

	0		8		16		24
	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31